



平成28年12月吉日
株式会社HAA神戸

会 員 各 位

検査評価基準（修復歴）変更のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜りまして、誠にありがとうございます。

この度、HAA神戸では第842回新春初荷オークション（平成29年1月7日）より、
検査評価基準（修復歴）の一部を下記のとおり変更いたします。

会員の皆様に於かれましては、変更内容をご確認頂きオークションへのご参加賜りますよ
う、何卒宜しくお願い申し上げます。

記

【変更内容】

- ① 各ピラー・ステップの基準線の変更
- ② フロントクロスメンバーの修復歴について
- ③ リアフロア・トランクフロアの修復歴について

詳細は添付資料をご確認ください

【変更及び施行日】

平成29年1月7日（第842回新春初荷オークションより）

以上

株 式 会 社 H A A 神 戸
〒651-0082
兵庫県神戸市中央区小野浜町 21-1
TEL : 078-326-5566
車輛部 検査課：ガイダンス2番

検査評価基準(修復歴)変更のお知らせ

この度、HAA神戸では第842回新春初荷オークション(平成29年1月7日)より、検査評価基準(修復歴)の一部を下記のとおり変更いたします。

会員の皆様に於かれましては、変更内容をご確認頂きオークションへのご参加賜りますよう、何卒宜しく願い申し上げます。

株式会社HAA神戸 車輛部 検査課

TEL:078-326-5566:ガイダンス2番

1・ピラーの基準線について

2・Fクロスメンバー

3・トランクフロア・Rフロア

	現行	変更後
交換	ステップの立ち上がり※1より上方の交換はピラー交換扱い	ステップの立ち上がりより 上方の12cmの高さ※2 より ピラー交換扱い 下方はステップ交換扱い(ピラー下部と記入)
B P	ステップの立ち上がり※1より上方のBPIはピラーBP扱い	ステップの立ち上がりより 上方の12cmの高さ※2 より ピラーBP扱い 下方はステップBP扱い(ピラー下部と記入)
歪み	ステップの立ち上がり※1より上方の外板を介して500円玉の範囲を超える凹みは歪み扱い	ステップの立ち上がりより 上方の12cmの高さ※2 より上の外板を介しての500円玉の範囲を超える凹みは歪み扱い 下方はステップA、U扱い(ピラー下部と記入)


	現行	変更後
交換	修復歴 R点	変更無し
B P ・ ク ラ ン プ 跡	拳大を超える範囲をBP跡及びクランプ跡 修復歴 RA点	変更無し
曲がり	入力方向に関わらず拳大を超える範囲の凹み及び 入力反対側まで貫通し、曲がっている場合 修復歴 RA点	前方からの入力※① で拳大を超える凹み 及び 入力後方まで貫通し曲がっている場合とし、 突上げによる下方からの入力※2 による凹みは修復歴としない ※ただし著しく大きく曲っているものは修復歴とする

	現行	変更後	
交換・クランプ跡	修復歴 R点	変更無し	
歪み B P 跡	フロア後方にエンドパネルが接合されている場合	奥行500円玉程度の範囲を超える歪み・BP跡 修復歴 R点	変更無し
	フロアがエンドパネルの下方に伸びて露出している場合※1	500円玉程度の範囲を超える歪み・BP跡 修復歴 R点	拳程度の範囲を超える歪み・BP跡 修復歴 R点

※1 現行基準線



※1 前方からの入力例

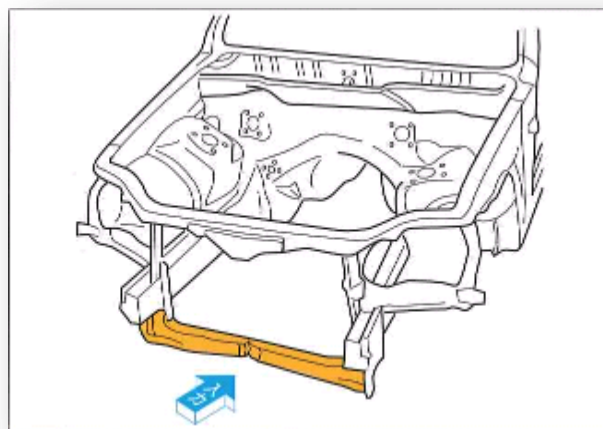

※1 フロアがエンドパネル下方に露出している車輛例




写真は70系 ノア VOXY

※2 変更後 基準線



※2 突上げによる下方からの入力例

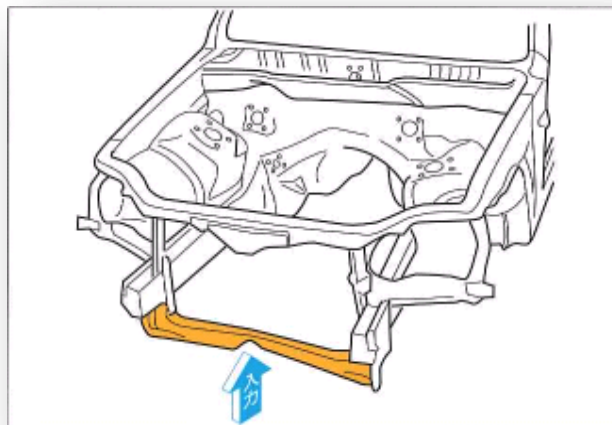

写真はL175S ムーブ